

DESCRIPCION MECANICO		DESCRIPCION
No.	CANT.	
1	1	VENTOSA DE UNA CÁMARA CON VALVULA INTERNA DE CIERRE (A-197)

**ESTADO ACCESORIOS:**

La Ventosa No Tiene Válvula de Guardada.  
Se Recomienda la Instalación de Una.


Se Recomienda Mantenimiento a la Ventosa.

**ESTADO DE LA CÁMARA:**


Cámara en Mampostería Agrietada, Se Recomienda el Retiro de la Basura.

La Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB, No Contempla Cámaras en Mampostería.



Por Todo Esto se Recomienda su Reconstrucción (Ver Esquma Típico en el Producto No.9)

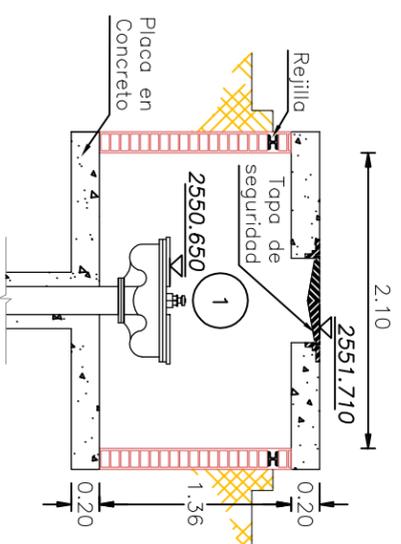

**CÁMARA VENTOSA  
CORTE A-A**

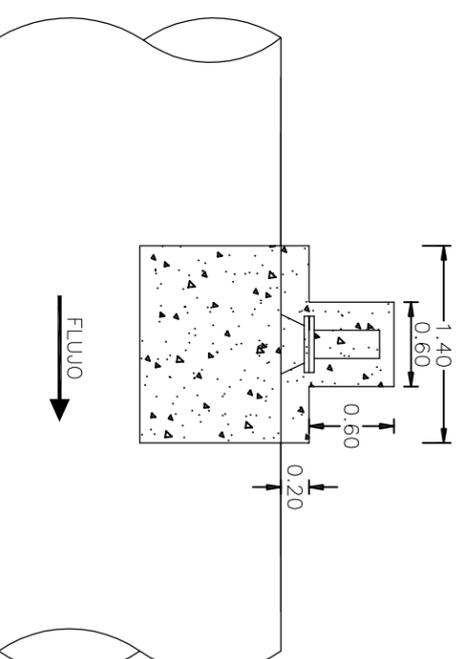


**CÁMARA VENTOSA  
CORTE B-B**

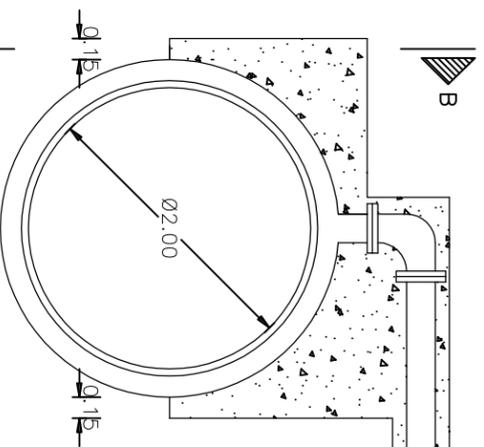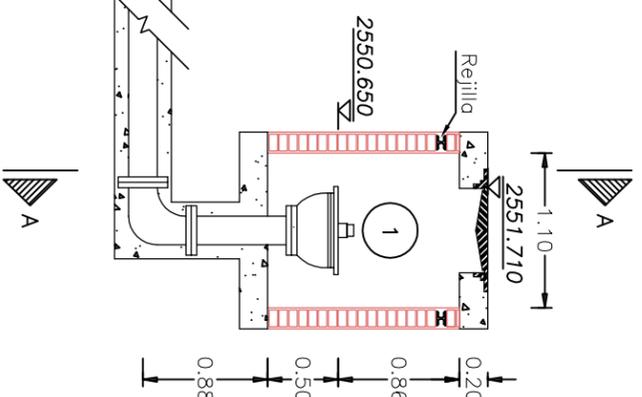

**CÁMARA VENTOSA  
VISTA EN ELEVACIÓN**



**FOTO No. 1  
Vista Externa de la Cámara**

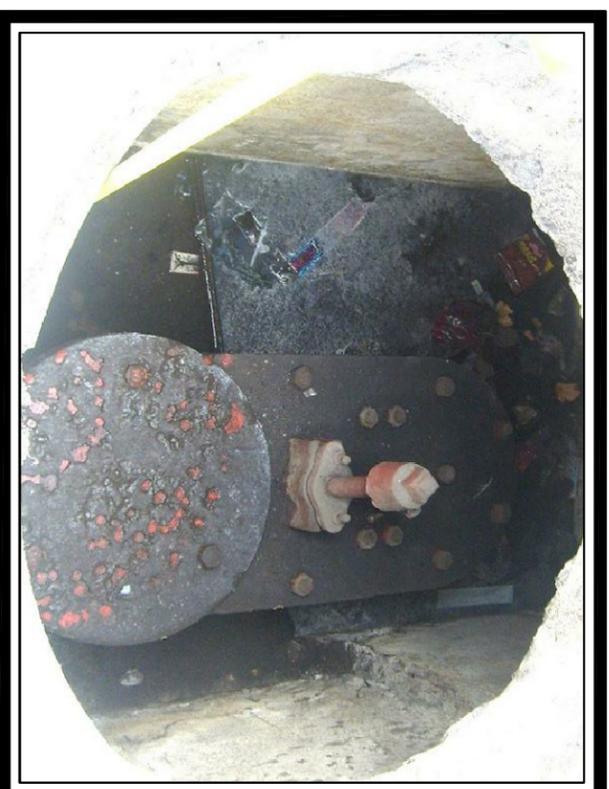

**FOTO No. 2  
Vista Interna de la Camara**

INFORMACION GENERAL	
COYA TAPA	2551.710
COYA BATEA	2547.342
NORTE	109351.340
ESTE	97563.962
LATITUD	04°40'50.73" N
LONGITUD	74°05'58.13" W
DIRECCION	Av Boyocca 66-48
OBSERVACIONES	Tapas de Seguridad

CONSULTOR		CONSORCIO TIBITOC 2006	
CONSULTOR		CONSORCIO TIBITOC 2006	
NOMBRE DEL PROYECTO		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA	
CONTRATO No.		1-02-25400-514-2006	
NOMBRE DEL PLANO		DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"	
REVISO		ARCHIVO:	RTG-GF-CT-364.dwg
APROBO		ESCALA:	1:50
DIGITALIZO		PLANO No.	RTG-FG-CT-364
		C.P.	ACCESORIO N° 197
		FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
		Rev.	1
			CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB

**acueducto**  
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

**SMA**  
SOLUCIONES, VELOCIDAD Y ASOCIADOS

CONSORCIO TIBITOC 2006

SILVA CARRERO Y ASOCIADOS S.A.