

No.	CANT.	DESCRIPCION
1	1	VENTOSA DE UNA CÁMARA (A-214)
2	1	VÁLVULA DE COMPUERTA Ø8" - GUARDA

ESTADO ACCESORIOS:

La Ventosa se Encuentra Incompleta, se Recomienda Cambiarla por una Nueva.


Se Recomienda Realizar Mantenimiento a los Elementos Metálicos con: Limpieza (Sandblasting) y Pintura.

ESTADO DE LA CÁMARA:


Cámara en Mampostería Está en Buen Estado, Algo Estrecha para la Operación de la Válvula de Guarda.

La Norma NS-077 Versión 1.0 del 05/04/2004 de la EAAB, No Contempla Cámaras en Mampostería.

Por Todo Esto se Recomienda su Reconstrucción (Ver Esquema Típico en el Producto No.9)

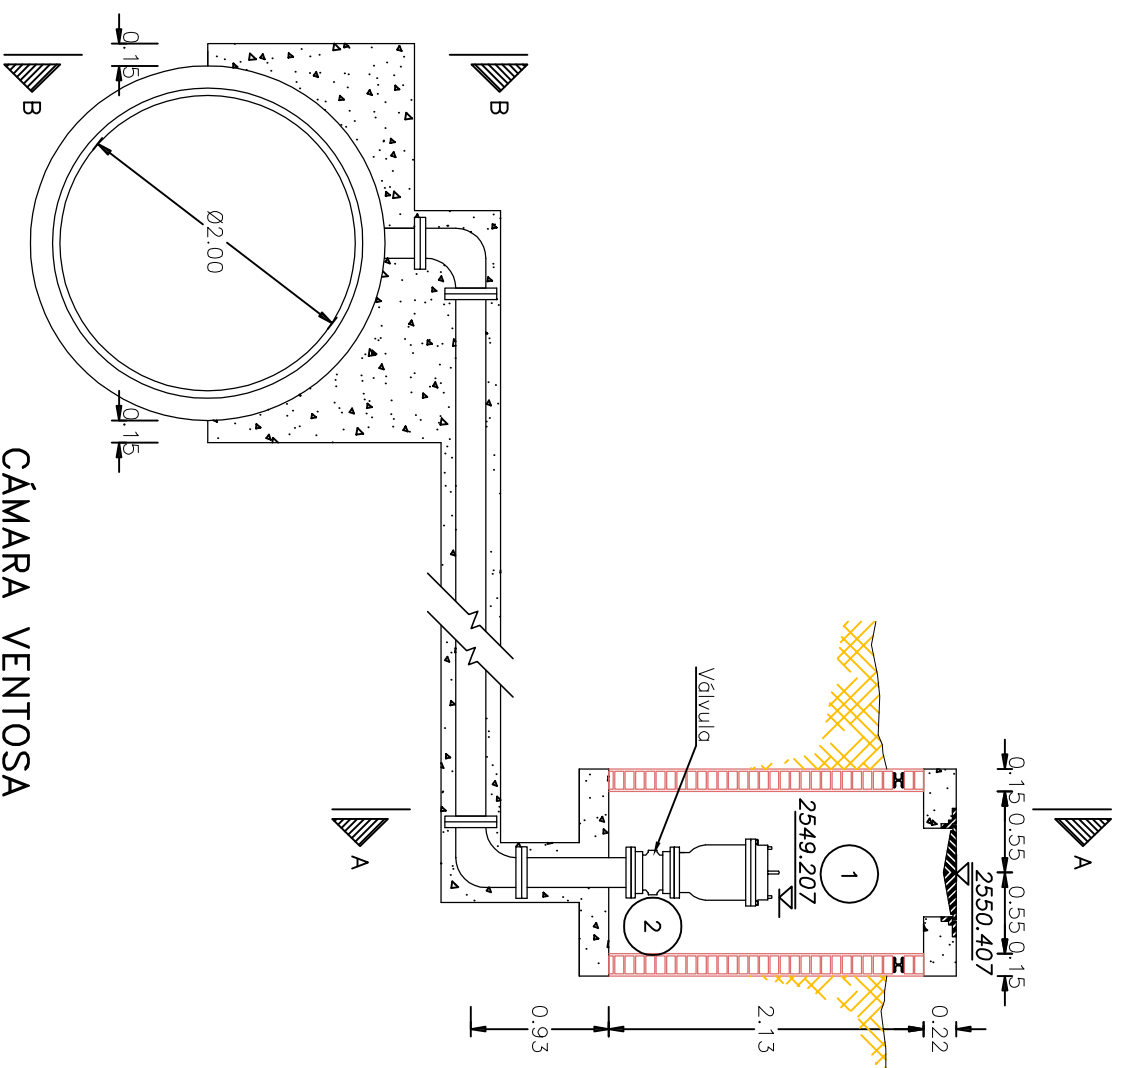

**CÁMARA VENTOSA
VISTA EN ELEVACIÓN**

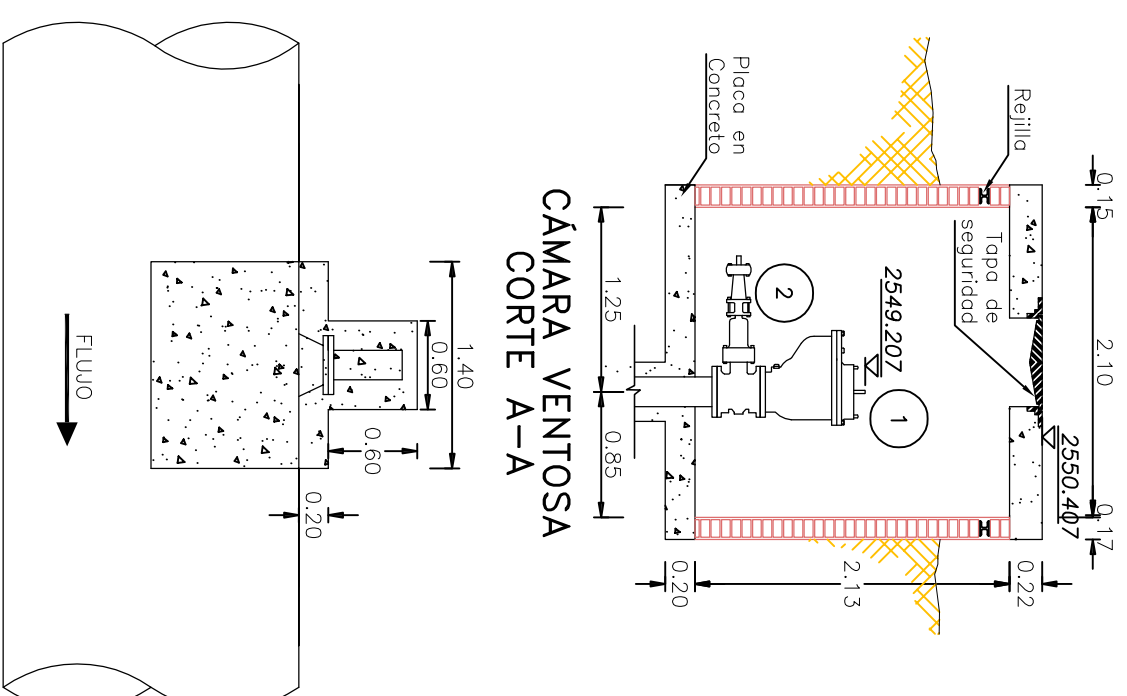

**CÁMARA VENTOSA
CORTE A-A**



**FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara**



**FOTO No. 2
Vista Interna de la Cámara**

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2550.407
COTA BATEA	2545.540
NORTE	107750.773
ESTE	96198.735
LATITUD	04°39'58.65" N
LONGITUD	74°06'42.41" W
DIRECCION	Av Boycoca-Av El Dorado
OBSERVACIONES	Debajo del Puente de la Avenida el Dorado Tapa de Seguridad

CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-381.dwg
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA	ESCALA:	1:50
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006	PLANO No.	RTC-FG-CT-381
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 VENTOSA Ø8" (K40+061.17)	ACCESORIO N°	214
	LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"	FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
REVISO	S.L.T.	Rev.	1
APROBO	C.E.B	CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB	
DIGITALIZO	C.P.		