

| DESPIECE MECANICO | |
|-------------------|---|
| No. | DESCRIPCION |
| 1 | VENTOSA DE UNA CÁMARA CON VALVULA INTERNA DE CIERRE (A-216) |

ESTADO ACCESORIOS:

La Ventosa No Tiene Válvula de Guarda. Se Recomienda la Instalación de Una.

La Ventosa, No Está Operando, Fue Suspendida por una Salida Clandestina (Bloqueado). Presenta Fuga en la Válvula de Cierre. Por Todo Esto se Recomienda su Reposición.


ESTADO DE LA CÁMARA:

Cámara en Mampostería Está en Regular Estado.


La Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB, No Contempla Cámaras en Mampostería.

Por Todo Esto se Recomienda su Reconstrucción (Ver Esquma Típico en el Producto No.9)

Se Recomienda Retirar la Basura.

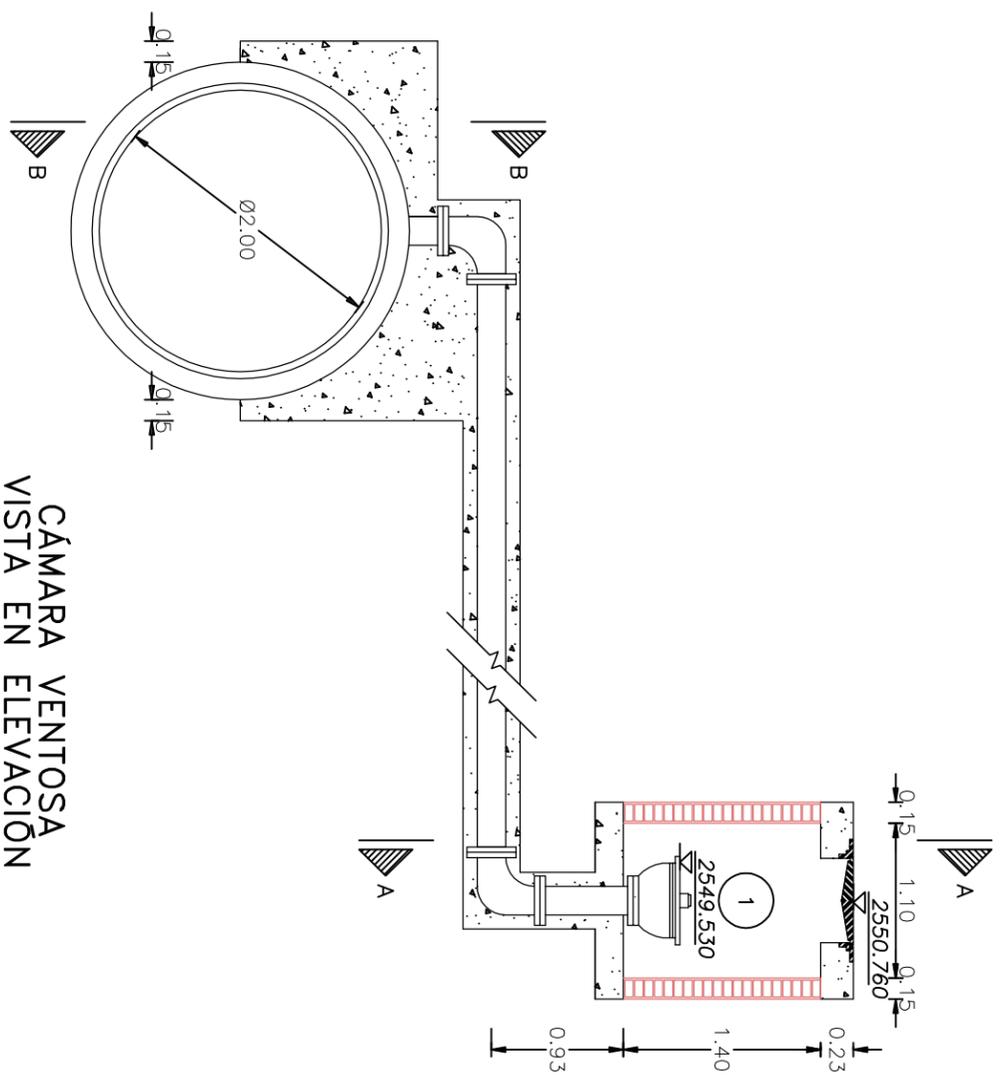

**CÁMARA VENTOSA
VISTA EN ELEVACIÓN**

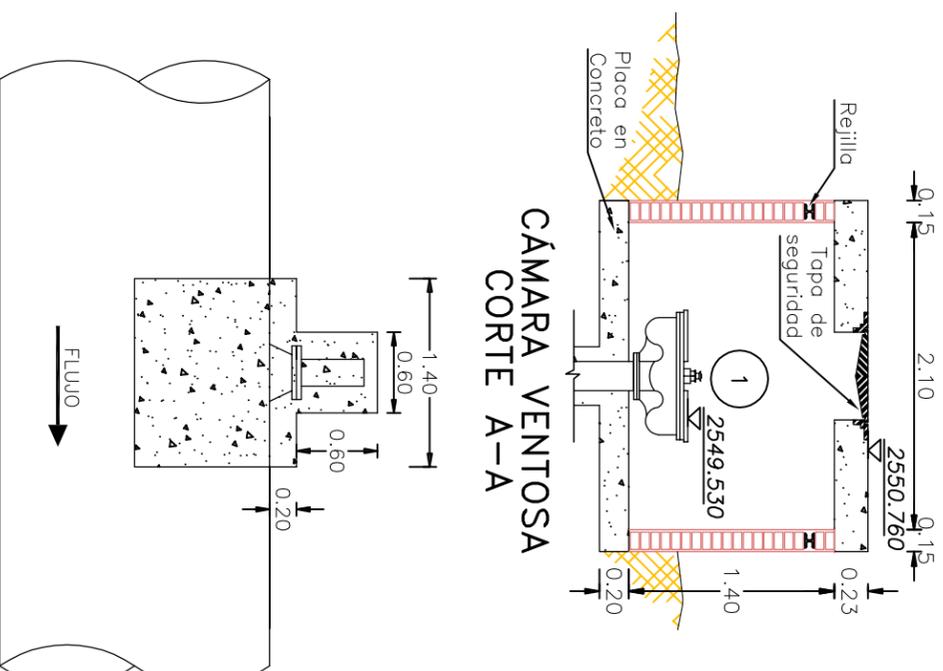

**CÁMARA VENTOSA
CORTE A-A**



**FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara**



**FOTO No. 2
Vista Interna de la Camara**

| INFORMACION GENERAL | |
|---------------------|---------------------------|
| COTA TAPA | 2560.760 |
| COTA BATEA | 2546.101 |
| NORTE | 107698.865 |
| ESTE | 96152.125 |
| LATTUD | 04°39'56.96" N |
| LONGITUD | 74°06'43.92" W |
| DIRECCION | Av Boycoca - Av El Dorado |
| OBSERVACIONES | Camara en Estado Regular |

| | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|    | | | | | |
| CONSULTOR | CONSORCIO TIBRITOC 2006 | | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBRITOC - CASABLANCA | | | | |
| CONTRATO No. | 1-02-25400-514-2006 | | | | |
| NOMBRE DEL PLANO | DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 VENTOSA Ø8" (K40+130.64) LINEA TIBRITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78" | | | | |
| REVISO | S.L.T. | ARCHIVO: | RTC-GF-CT-383.dwg | FECHA: | DICIEMBRE DE 2008 |
| APROBO | C.E.B | ESCALA: | 1:50 | PLANO No. | RTC-FG-CT-383 |
| DIGITALIZO | C.P. | ACCESORIO N° | 216 | CARTILLA DE ACCESORIOS | EAAB |