

DESCRIPCIÓN	
No.	CANT.
1	1
2	1

DESCRIPCIÓN	
1	VENTOSA DE UNA CÁMARA (A-221)
2	VALVULA DE COMPUERTA Ø8"-GUARDA

ESTADO ACCESORIOS:

La Ventosa Está Incompleta, Se Recomienda Cambiarla.

Se Recomienda Realizar Mantenimiento a la Válvula de Guarda, Bridas y Tornillos.


ESTADO DE LA CÁMARA:

Cámara en Mampostería Está en Regular Estado e Inundada.


La Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB, No Contempla Cámaras en Mampostería.

Por Esto se Recomienda su Reconstrucción (Ver Esquema Típico en el Producto No.9)

Se Recomienda Mejorar el Drenaje de la Cámara.

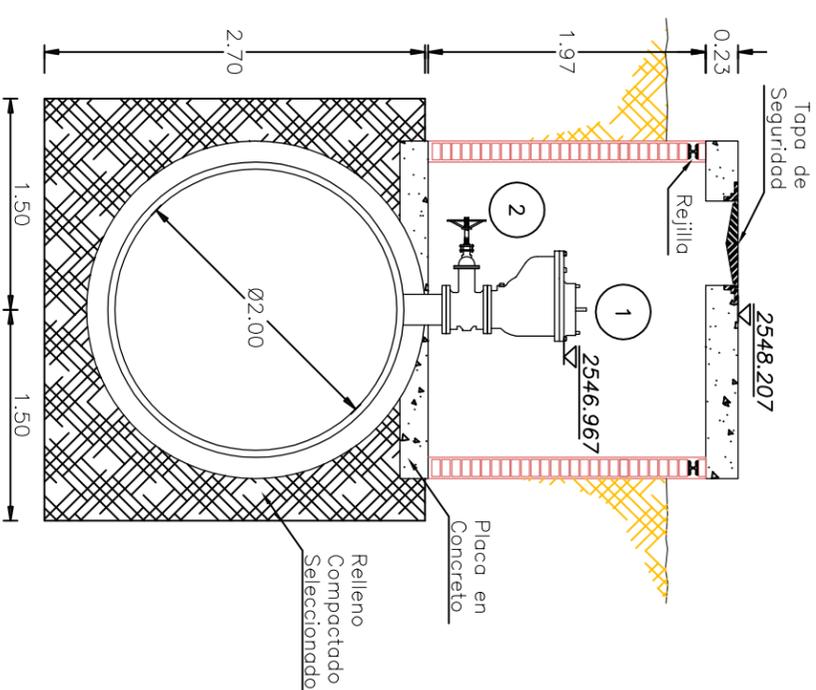

PLANTA CÁMARA VENTOSA

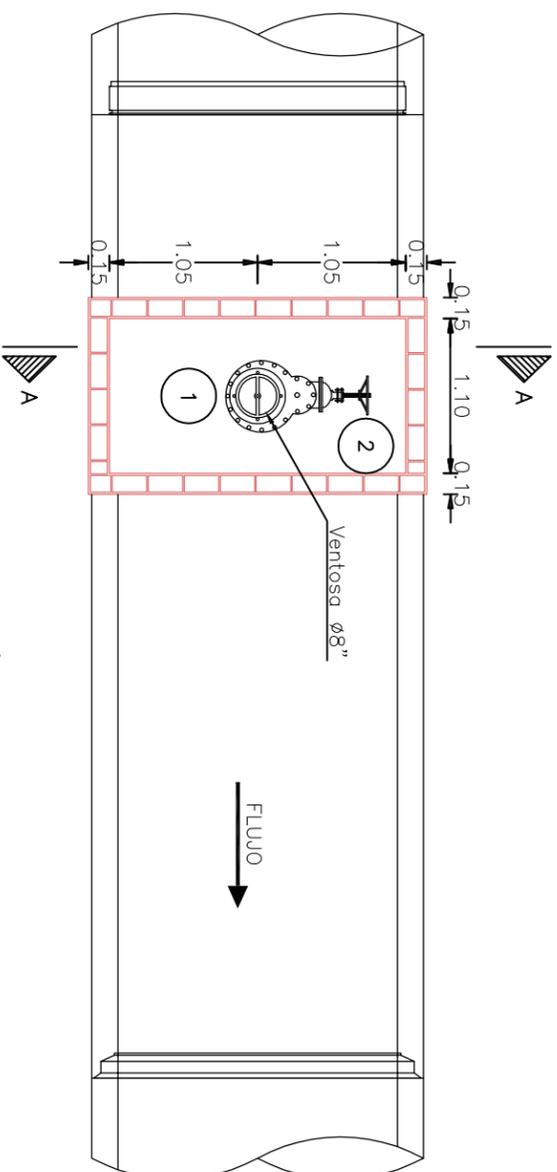

CÁMARA VENTOSA CORTE A-A

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2548.207
COTA BATEA	2544.014
NORTE	107044.472
ESTE	95602.062
LATITUD	04°39'35.67" N
LONGITUD	74°07'01.77" W
DIRECCION	Av Boyaca-Calle 23C
OBSERVACIONES	Tapa de Seguridad Con Agua



FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2
Vista Interna de la Camara

CONSULTOR		CONSORCIO TIBITOC 2006	
NOMBRE DEL PROYECTO		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA	
CONTRATO No.		1-02-25400-514-2006	
NOMBRE DEL PLANO		DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 VENTOSA Ø8" (K40+985.55) LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"	
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-387.dwg
APROBO	C.E.B	ESCALA:	1:50
DIGITALIZO	C.P.	PLANO No.	RTC-FG-CT-387
		ACCESORIO N°	221
		FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
		Rev.	1
		CARTILLA DE ACCESORIOS	EAAB