

DESPIECE MECANICO	
No.	DESCRIPCION
1	VENTOSA DE UNA CAMARA CON VALVULA INTERNA DE CIERRE (A-285)

ESTADO ACCESORIOS:

Ventosa sin Válvula de Guarda, se Recomienda la Instalación de Una.

Un Vecino Sacó de la Ventosa una Salida Clandestina, la que se Reportó a la EAAB y se Clausuró.


La Ventosa Quedó Presentando Fuga (Por Salida Clandestina) se Recomienda su Reposición por una Nueva.

ESTADO DE LA CÁMARA:


Se Recomienda el Retiro de la Basura.

La Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB, No Contempla Cámaras en Mampostería.

Por Todo Esto se Recomienda su Reconstrucción (Ver Esquma Típico en el Producto No.9)

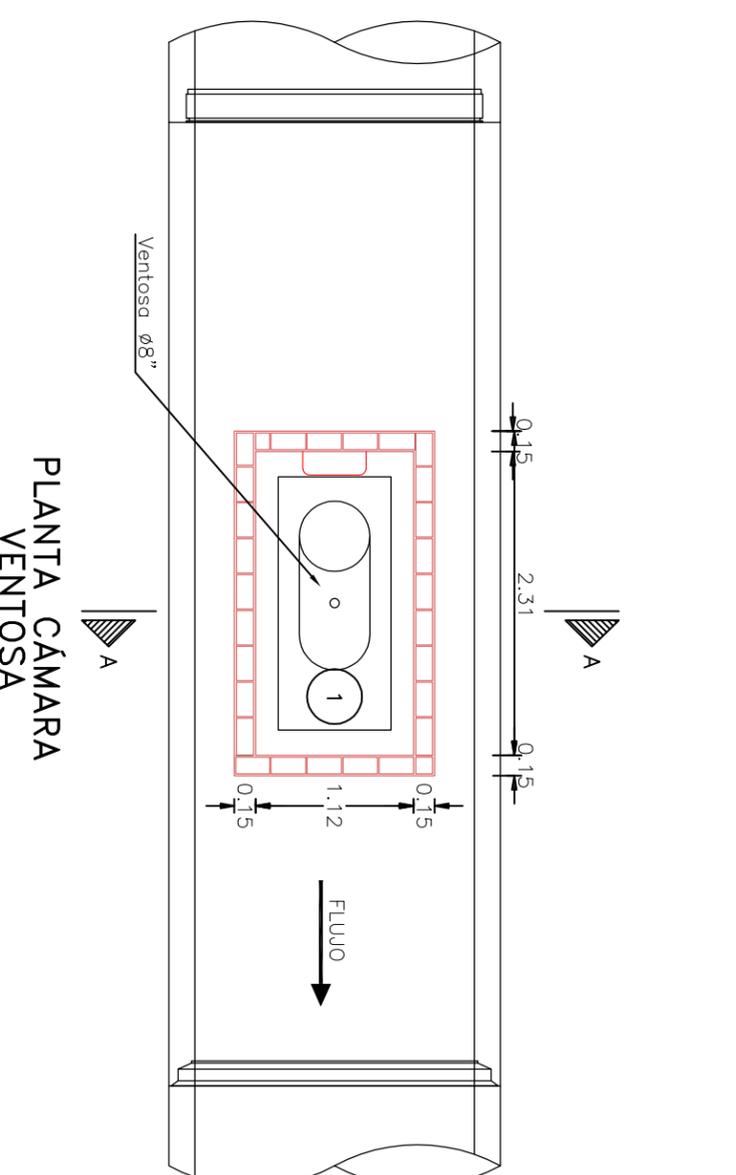

PLANTA CÁMARA VENTOSA

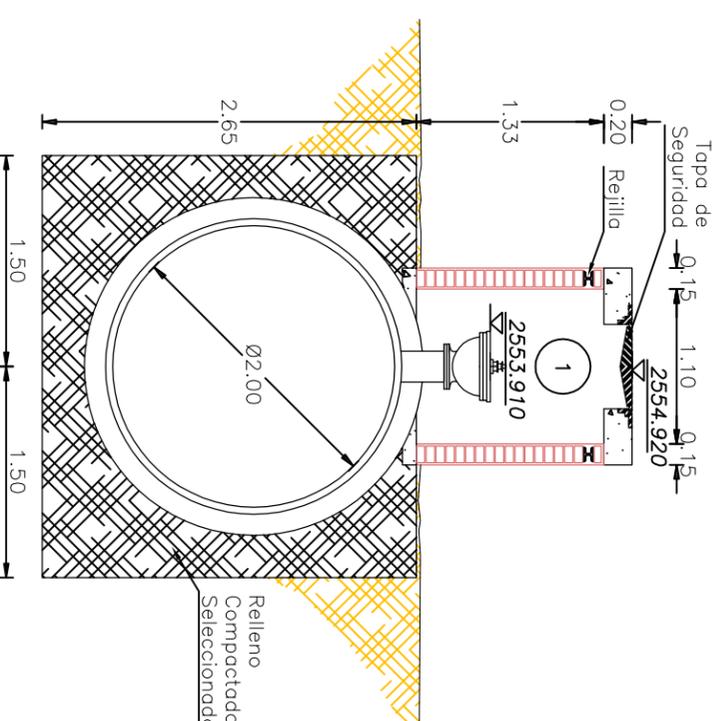

CÁMARA VENTOSA CORTE A-A



FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2
Vista Interna de la Camara

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2554.920
COTA BATEA	2551.237
NORTE	100407.304
ESTE	91722.012
LATITUD	04°35'59.68" N
LONGITUD	74°09'07.61" W
DIRECCION	FFCC Rio Tunjuelito
OBSERVACIONES	Tapa de Seguridad-Tenia una Clandestina- No dio Cierre

 	
CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 VENTOSA Ø8" (K49+205.50)
LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"	
REVISO	S.L.T.
ARCHIVO:	RTC-GF-CT-442.dwg
ESCALA:	1:50
FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
APROBO	C.E.B
PLANO No.	RTC-FG-CT-442
Rev.	1
DIGITALIZO	C.P.
ACCESORIO N°	285
CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB	