

DESPICIE MECANICO	
No.	DESCRIPCION
1	VALVULA MARIPOSA Ø16" BRIDADA (A-235)
2	NIPLE Ø16" EBXEL
3	UNION DE DESMONTAJE Ø16" TIPO DRESSER
4	NIPLE DE ACERO Ø16" ELXCAMPANA

#### ESTADO ACCESORIOS:

No se Pudo Drenar Totalmente la Cámara, ni Inspeccionar los Accesorios.


En Trabajos de Rehabilitación, La Cámara Deberá ser Totalmente Drenada e Inspeccionados los Accesorios.

Se recomienda Realizar Mantenimiento a Tuberías, Válvula y Accesorios, con: Limpieza (Sandblasting) y Pintura.


#### ESTADO DE LA CÁMARA:

Cámara en Concreto en Buen Estado.

En Caso de Requerirse su Reconstrucción (Ver Esquema Típico de Acuerdo con la Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB en el Producto No.9).

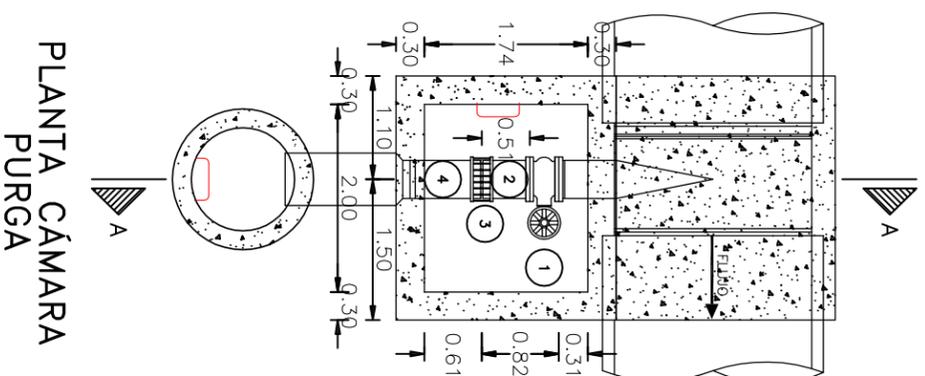

PLANTA CÁMARA PURGA

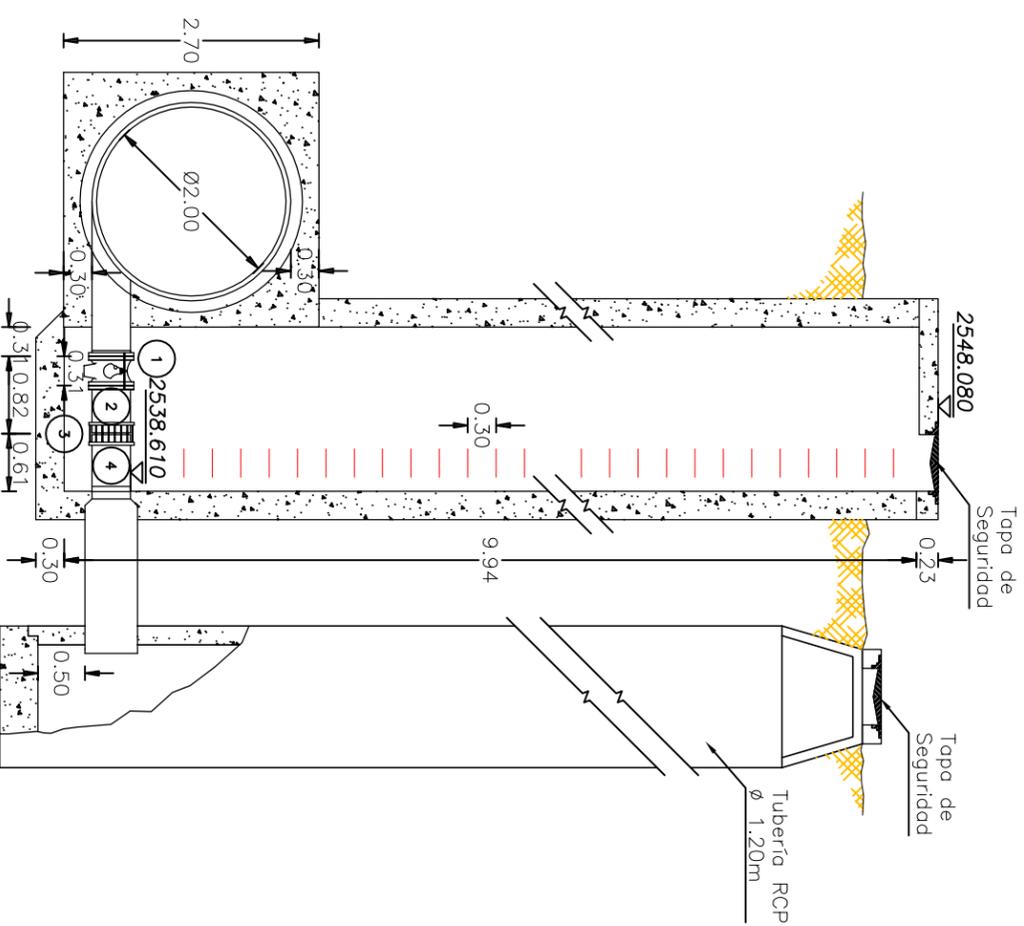

CÁMARA PURGA CORTE A-A



FOTO No. 1  
Vista Externa de la Cámara

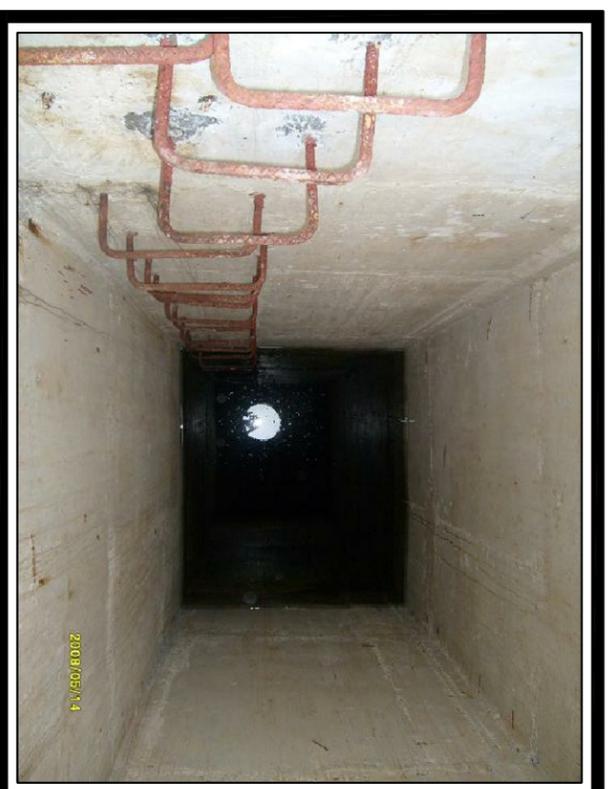


FOTO No. 2  
Vista Interna de la Cámara

#### INFORMACION GENERAL

COTA TAPA	2548.080
COTA BATEA	2538.258
NORTE	105702.156
ESTE	94375.942
LATITUD	04°38'51.99" N
LONGITUD	74°07'41.53" W
DIRECCION	Av Boyaca - Canal Fucha
OBSERVACIONES	Tapa de Seguridad Inundada

 					
CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006				
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA				
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006				
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 PURGA Ø16" (K42+807.93)				
	LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"				
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-398.dwg	FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
APROBO	C.E.B	PLANO No.	RTC-FG-CT-398	Rev.	1
DIGITALIZO	C.P.	ACCESORIO N° 235	CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB		