

DESPIECE MECANICO	
No.	DESCRIPCION
1	VALVULA MARIPOSA Ø16" BRIDADA (A-250)
2	NIPLE Ø16" EBXEL
3	UNION DE DESMONTAJE Ø16" TIPO DRESSER
4	NIPLE DE ACERO Ø16" ELXCAMPANA

ESTADO ACCESORIOS:


No se Pudo Drenar Totalmente la Cámara.

En Trabajos de Rehabilitación, La Cámara Deberá ser Totalmente Drenada e Inspeccionados los Accesorios.


Se Recomienda el Retiro de Basura y Realizar Mantenimiento a Tuberías, Válvula y Accesorios, con: Limpieza (Sandblasting) y Pintura.

ESTADO DE LA CÁMARA:

Cámara en Concreto en Buen Estado, en Caso de Requerirse su Reconstrucción (Ver Esquema Tipico de Acuerdo con la Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB en el Producto No.9).

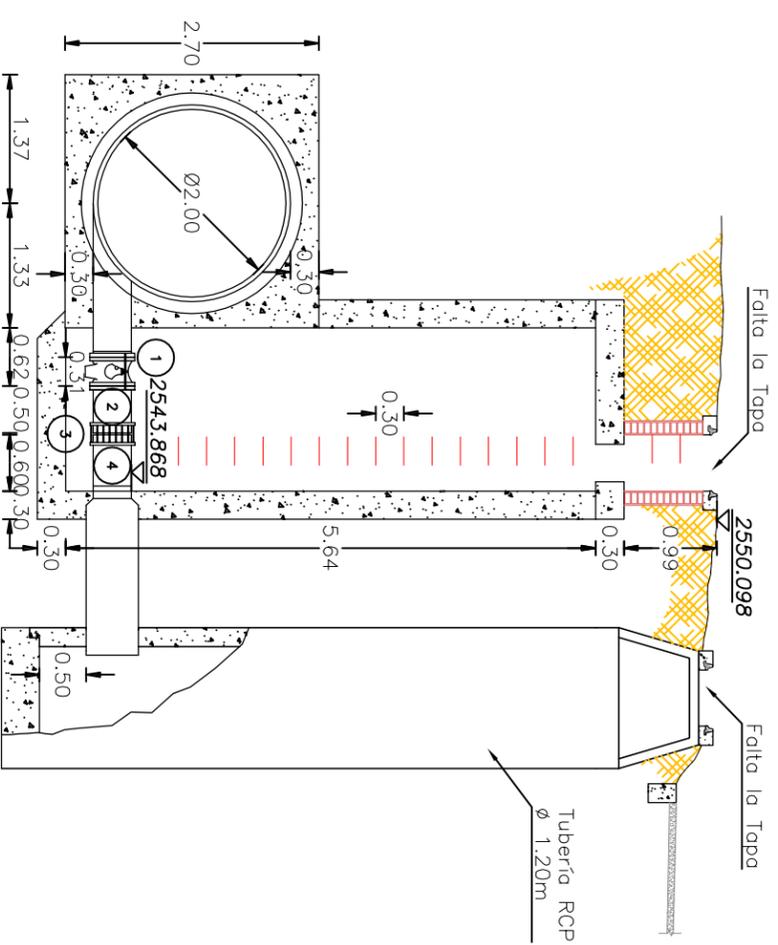

**CÁMARA PURGA
CORTE A-A**

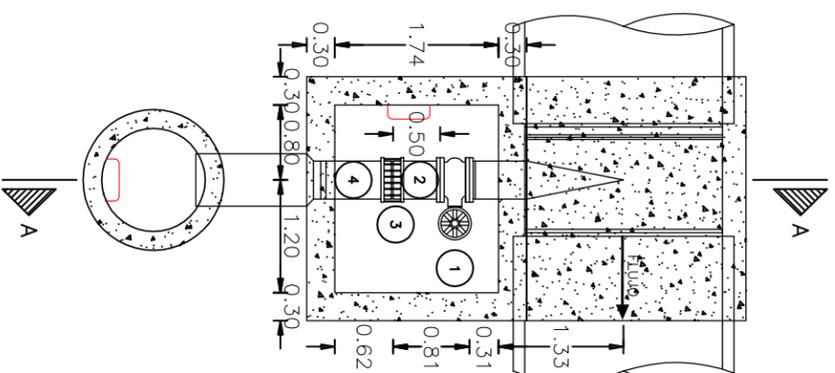

**PLANTA CÁMARA
PURGA**



**FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara**



**FOTO No. 2
Vista Interna de la Cámara**

INFORMACION GENERAL

COTA TAPA	2550.098
COTA BATEA	2543.512
NORTE	104587.780
ESTE	93448.165
LATITUD	04°38'15.72" N
LONGITUD	74°08'11.62" W
DIRECCION	Av Boyaca No 8-97
OBSERVACIONES	-Sin Tappos. -Con Agua.

CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006	ARCHIVO:	RTC-FG-CT-410.dwg
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA	ESCALA:	1:75
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006	PLANO No.	RTC-FG-CT-410
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 PURGA Ø16" (K44+281.14)	Rev.	1
	LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"	ACCESORIO N°	250
REVISO	S.L.T.	CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB	
APROBO	C.E.B	FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
DIGITALIZO	C.P.		